GA GOD ABILITY キッチンスケール EH-A 取扱説明書

家庭用（取引証明用以外）

※本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。　本製品をご利用の際は、必ずこの説明書をよくお読みの上、ご使用ください。また、お読みいただいた後この説明書は大切に保管してください。

1. 製品の仕様

本体サイズ（約）：115 × 77 × 18 mm
計測可能重量：300g
計測単位：0.1g
計測誤差：0 ～ 150g/0.1g　　150 ～ 300g/0.15g
電源：コイン型リチウム電池 CR2032 × 2
動作温度：0 ～ 40℃
主な材質：ABS 樹脂，　ステンレス（計測台部）
付属品:トレイ、ピンセット、分銅、ソフトケース、コイン型リチウム電池 CR2032 × 2、取扱説明書･保証書（本書）
※本製品は家庭用です。商取引など取引証明用にはご使用になれません。
※本製品に付属している電池は工場出荷時の検査用電池であり、寿命の短い場合やすでに消耗している場合があります。ご使用の際は新しい電池をお買い求め下さい。

2. 各部の名称

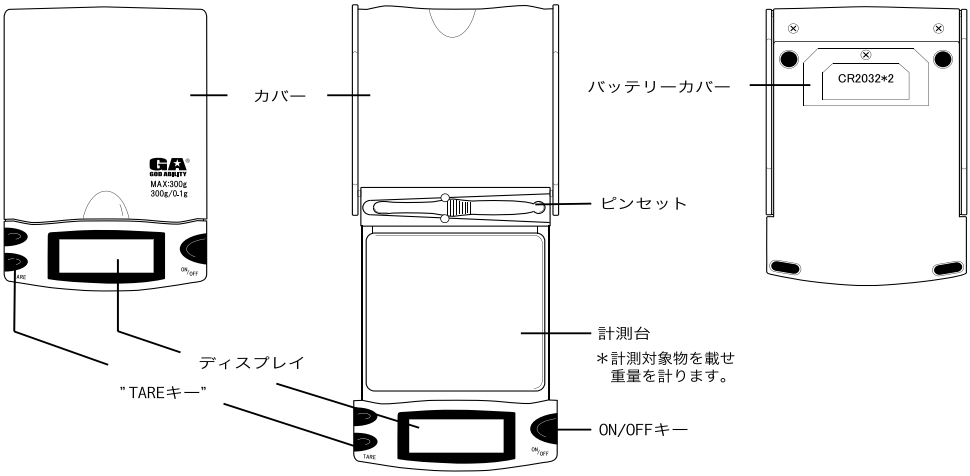

3. スケールの電源を入れます

ON/OFF キーを押してスケールの電源を入れます。ディスプレイに数秒間「8.8.8.8」と表示され、その後「0.0」表示へ切り替わり、計測する準備が整います。計測をより完全にするため、計測は電源投入後 30 秒経過してから行うことをお勧めします。

※電源を切るときは「OFF/SET」ボタンを押します（オートパワー機能により約 60 秒後に自動的に電源が切れます）。

4. 重量を計ります

計測台に重量を計る対象物を載せると、ディスプレイに重量が表示されます。当ポケットスケールは 300g まで計測が可能です。計測する重量が安定するとディスプレイ左上に計測が完了したことを示すロックアイコンが表示されます。このロックアイコンは点灯から５秒後に消灯します。計測する対象物の追加がある場合などはこのロックアイコンが消灯しているときに行ってください。

※ 300g を超えると「Err」と表示され、計測重量を超えたことをお知らせします。

5.「TARE」機能について

当ポケットスケールには「TARE（風袋）機能」が付属します。この機能を使用すると、容器等入れ物の重量を差し引いた、正味量のみの重量を計量することができます。

電源を入れ、計測対象物を計測台に載せます。計測後にロックアイコンが表示されたところで「TARE」ボタンを押すと容器の重量が差し引かれてディスプレイの重要表示が「0.0」となり、計測対象物の重量を差し引いた重量を計測することができます。

6. バッテリーの交換について

ご使用中、ディスプレイに「LO」と表示されるようになったら、バッテリーを交換してください。本体背面にあるバッテリーカバーを留めているビス（＋ドライバー使用）を外し、カバーを取り除いてください。次にバッテリーをカバーに表示されている方向の通りにセットし、カバーをもと通りに閉じます。

⚠ ご注意

※本体の最大計測重量は 300g です。明らかに 300g を超える重量物をトレイに載せないでください。破損の原因となります。

※本製品を長期間使用しない場合は、電池を取り外し、湿気を避け、子供の手の届かない、暗い場所で保管してください。

※直射日光を避け、熱に近づけないでください。また、高温になるもののそばに本製品を放置しないでください。

※本製品は精密機器です。落下、衝撃などを避け、また電磁波に近づけないで下さい。電子レンジ、電磁調理器、溶接機等の使用中は測定できません。

※本製品を蒸気に近づけないでください。

※本製品は防水仕様ではありません。

※いずれかの部品が破損した場合は本製品のご使用を止めてください。

※ディスプレイに「Lo」と表示された場合は速やかにバッテリーを交換してください。

※計測する条件（気温・湿度等）、ご使用方法によっては計測誤差が生じることがあります。

※付属する分銅は「目安」です。多少の誤差がある場合があります。

※本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。